


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Cambio de® forma

Curvas y rectas

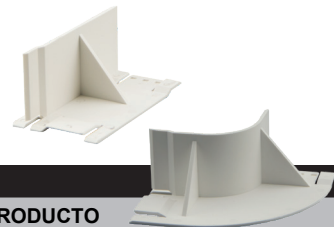

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

MuleHide ShapeShift consta de secciones rectas y en esquina que pueden usarse para crear platos de paso que sellan alrededor de las penetraciones en todos los tejados planos. ShapeShift está diseñado para configurarse en una variedad de tamaños y formas para acomodar distintas penetraciones en el techo. Una vez ensambladas, las bandejas de paso pueden rellenarse con sellador semi-autonivelante ShapeShift o sellador de juntas y terminación JTS 1. Al instalar las bandejas de paso en una superficie vertical, debe emplearse el sellador JTS 1 para llenar la bandeja.

ShapeShift se utiliza en superficies horizontales de sistemas de techos con brocas modificadas para detectar penetraciones por flash. ShapeShift también puede usarse en superficies verticales de sistemas EPDM, TPO, PVC/KEE HP o techos de broca mod para penetraciones de flash.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La superficie del tejado debe estar limpia y seca.

Usando cuatro esquinas de ShapeShift y el número adecuado de rectas de ShapeShift (según se requiera para el tamaño del pitch pan), empuja las piezas de ShapeShift hasta que se oye un clic audible. Asegúrate de que haya un espacio mínimo de 1" entre la penetración y el lateral de las secciones ShapeShift.

Aplicación horizontal en la broca mod

Aplica tres cintas de 1/4" de diámetro de JTS 1 en la pestaña inferior de las secciones ShapeShift y coloca firmemente ShapeShift sobre la superficie del techo. Llena la bandeja de paso hasta la mitad con sellador semi-autonivelante ShapeShift, sellador vertible de una pieza o sellador JTS 1. Usando un cepillo de virutas para astillar, aplica una capa fina del sellador/sellador en los laterales de penetración para ayudar a evitar vacíos. Sigue llenando ShapeShift hasta la parte superior de la sartén con el sellador/sellador. Sellador de herramientas y molde para cubrir ligeramente la cabeza desde la penetración hasta el exterior de la bandeja.

Aplicación vertical en EPDM, TPO, PVC/KEE HP o broca de modificación

Requisitos de cebación según el tipo de membrana:

- Broca de modificación - No se requiere cebador
- EPDM- Membrana de cebado, paredes interiores de pitch pan y proyecciones con imprimación de cinta o cebador de bajo contenido de COV
- TPO- Membrana de cebación, paredes interiores de pitch pan y proyecciones con imprimación TPO o imprimación baja en COV
- PVC- Imprima las paredes interiores de la bandeja de resina y las proyecciones con imprimación de cinta, imprimación TPO o imprimación baja en COV deben dejarse despejar hasta que queden pegajosas o secas antes de llenar la bandeja. Aplica tres cintas de 1/4" de diámetro de JTS 1 en la pestaña inferior de las secciones ShapeShift y coloca firmemente ShapeShift contra la superficie vertical. Sella los bordes exteriores de los componentes ShapeShift con una cuenta adicional de JTS 1. Fija mecánicamente la bandeja de paso al sustrato con los sujetadores adecuados (el tipo utilizado depende del material al que se fija la sartén). Asegúrate de que los sujetadores penetren a través de las cintas del JTS 1. Sella las cabezas de cada fijador con JTS 1. JTS 1 debe usarse para llenar la bandeja de paso. Usa el JTS 1 para que la superficie quede lisa al ras de los bordes superiores de la bandeja. No uses JTS 1 negro cuando se use ShapeShift en TPO o PVC/KEE HP.

COLORES

Blanco

EMBALAJE

- Las esquinas ShapeShift se empaquetan 16 por caja o 48 por caja
- Las rectas ShapeShift vienen envasadas de 16 por caja
- Kit pequeño de cambio de forma (16 esquinas, 1 - 2 litros de MP Liquid Sellant en blanco y 2 cartuchos de JTS, 1 en blanco)
- Kit de cambio de forma grande (16 esquinas, 16 rectas, 2 bolsillos de 2 litros de MP Liquid Sellant en blanco y 3 cartuchos de JTS 1 en blanco)

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Las curvas y rectas de ShapeShift tienen una vida útil indefinida con un almacenamiento y manejo adecuados.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manejo de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo el personal de supervisión y empleados antes de utilizar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y novedades, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a servir de guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede prevalecer sobre esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía MuleHide. Por favor, consulta la web de MuleHide en www.mulehide.com o contacta directamente con MuleHide al 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a la persona o a la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada del manejo, almacenamiento o uso del producto, sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta avería antes de realizar las reparaciones.